


Etape VII
Poser le gond (F) en bas de la baie pour la pose de la porte avant (P). Poser la porte arrière (P) et les panneaux latéraux (Q).

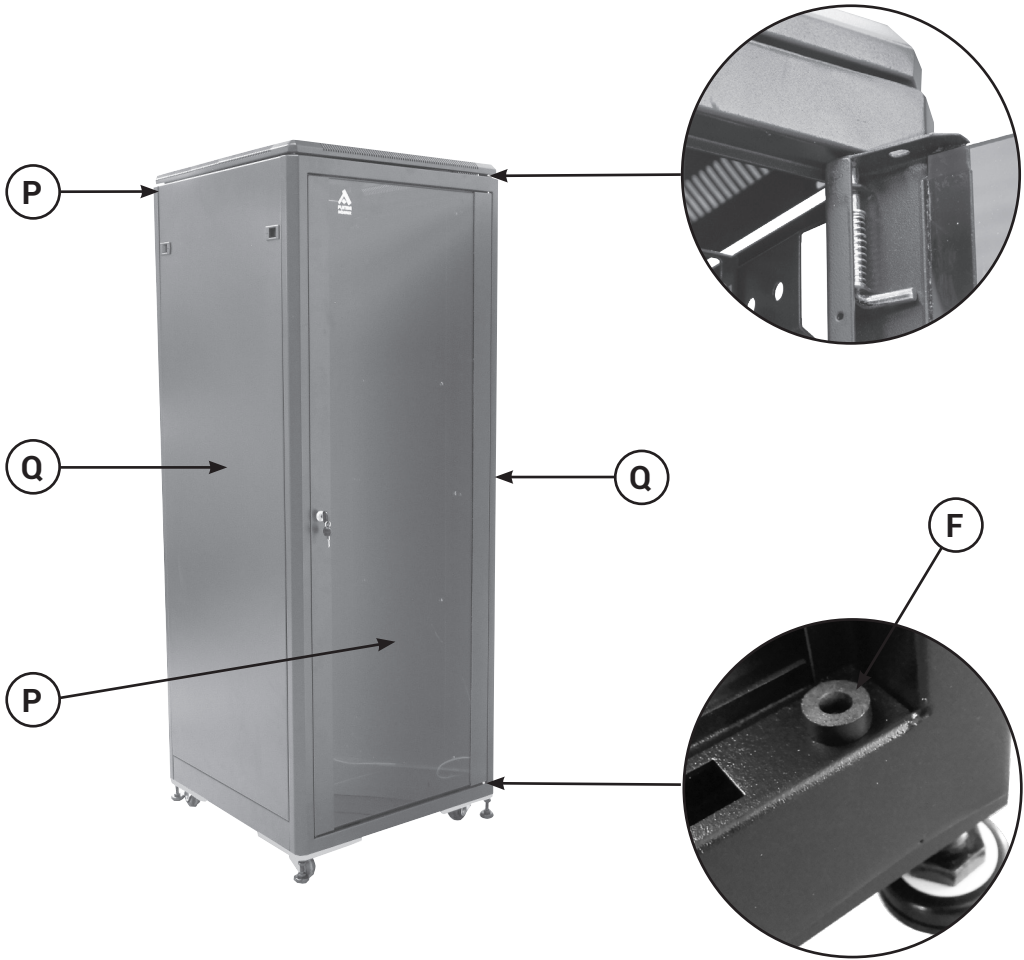

Contenu des colis :

A A = x68 B = x76 Vis M5x10 autotaraudeuse	B A = x16 B = x24 Vis M6x12 6 pans creux	C A = x16 B = x24 Ecrou M6 à collerette type rondelle éventail	D x4 Pied ajustable	E x4 Roulette
F x1 Gond inférieur	G x1 Clé Allen torx et 6 pans	H x4 Support roulette	I x2 Plinthe	J x2 Plaque de fond latérale
K A = x4 B = x6 Barre renfort	L x1 Plaque de fond avec 5 entrées de câbles	M x1 Capot supérieur		
N Montant x4	O Cadre x2	P PP - SP - DP - SA - SV - DV Portes avant et arrière x1	Q Panneau latéral x2	

P Portes avant / arrière

- | | | |
|---|--|---|
| PP Panneau plein avant / arrière | DP Double porte pleine avant / arrière (36U) | SV Porte simple en verre avant / arrière |
| SP Porte simple pleine avant / arrière | SA Porte simple nid d'Abeille avant / arrière | DV Porte double en verre avant / arrière (42U) |

Etape I


Préparation des colis :

Désolidariser les deux cadres de porte en dévissant les cales de bois sur les côtés et démonter les portes de leur cadre. Jeter les vis pour éviter toute erreur.

Etape II

Poser à plat le cadre de la porte arrière (O). Visser les barres de renfort (K) sur le cadre (O) dans les trous prévus à cet effet en haut, au milieu, et en bas du cadre (O) avec les vis (A).


N. B. le nombre de barres de renfort varie suivant la taille de la baie.

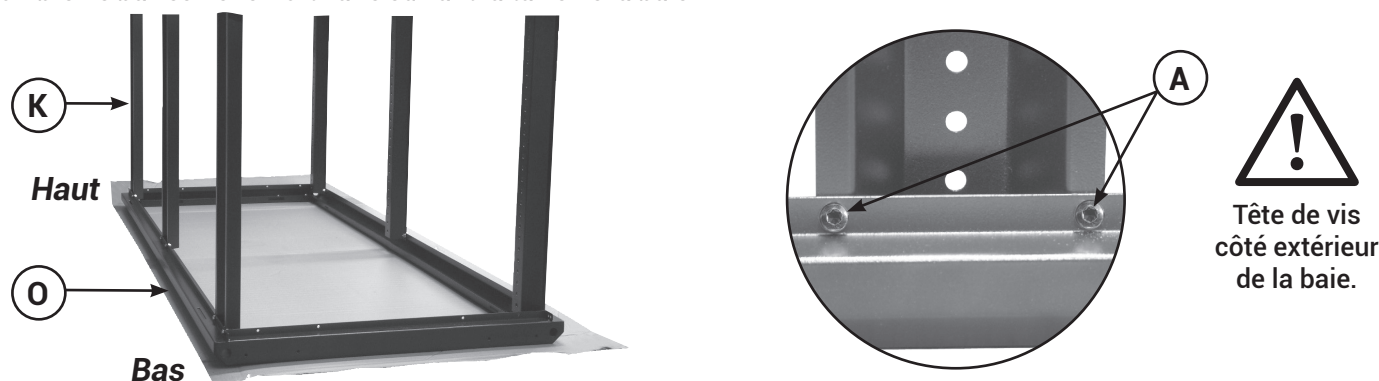

Etape III


Visser le cadre de la porte avant (O) sur les barres de renfort (K) avec les vis (A) comme à l'étape II.

1

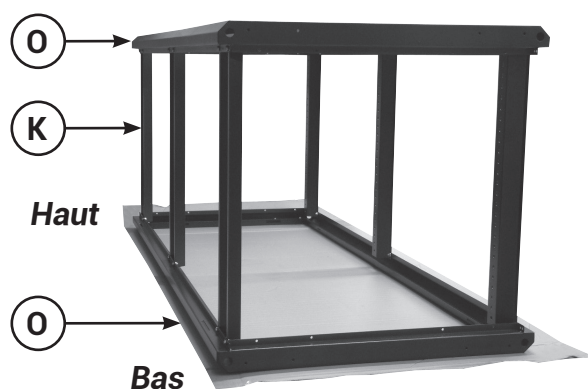

2

Visser les plinthes (I)x2 sur les cadres (O) en bas de la baie avec les vis (A)x8.

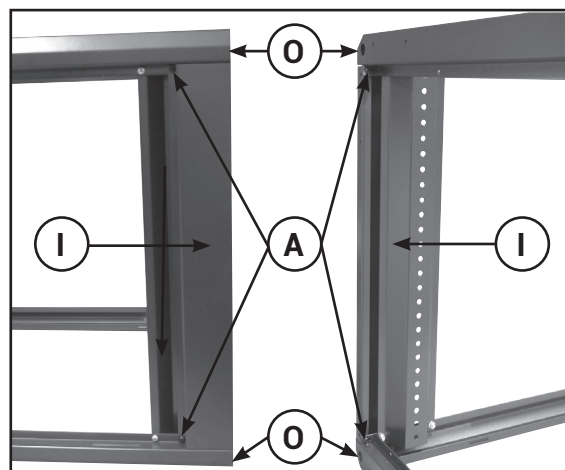

Vue extérieure

Vue intérieure

3

Fixer les supports roulettes (H)x4 dans les quatre angles de la baie avec les vis (A)x16. Visser les roulettes (E)x4 avec les vis (A)x16.

Appuyer fermement pour amorcer le vissage, l'utilisation d'une visseuse électrique est conseillée. Visser les pieds (D)x4.




Socamont® solutions

2/4

Etape IV


Visser le capot supérieur (M) au sommet de la baie avec les vis (A)x4. Visser les plaques de fond latéralement (J)x2 et la plaque de fond entrée de câbles (L) dans le fond de la baie avec les vis (A)x8.

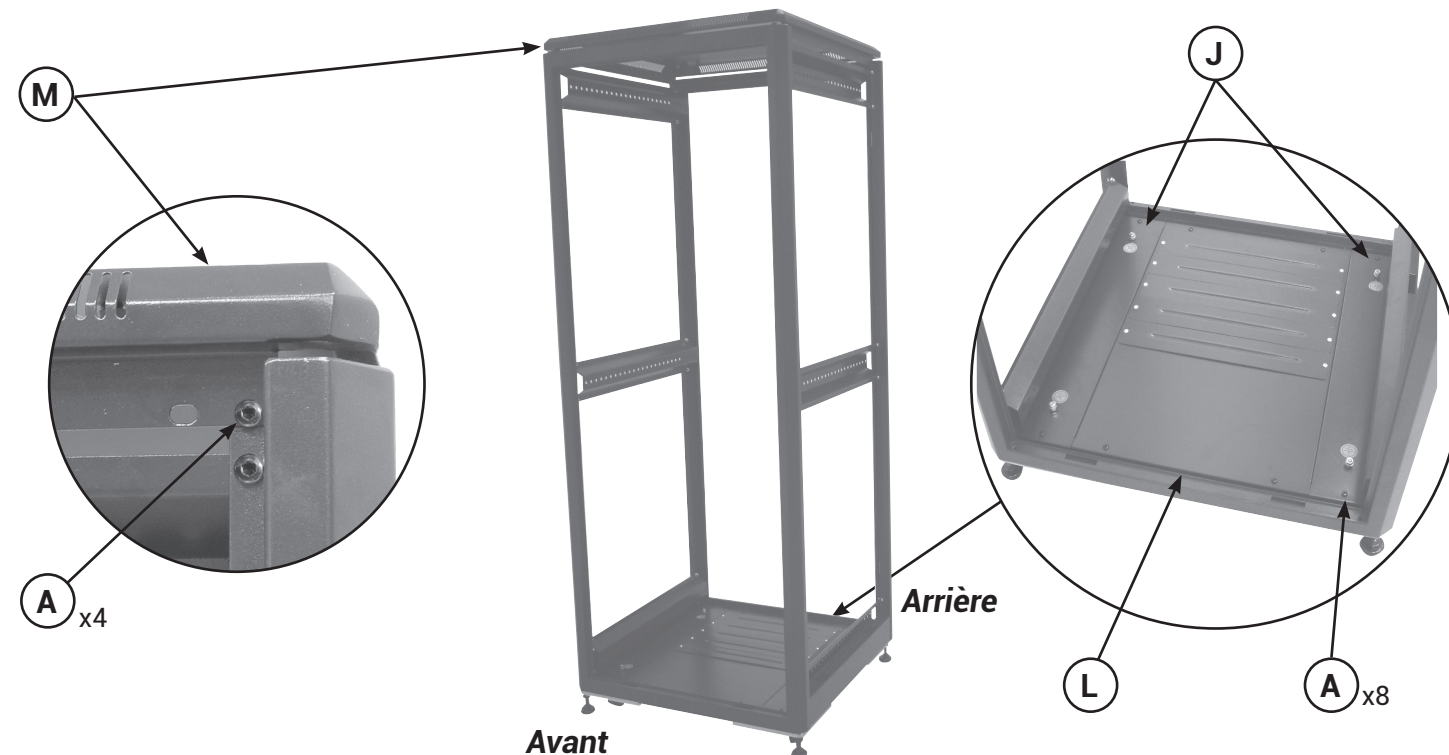

Etape V

Visser les 4 montants (N) sur les barres latérales (K) dans les trous 4 et 5 à l'avant et dans les trous 3 et 4 à l'arrière des barres de renfort, avec les vis (B)x24 ou x16 si groupe A et les écrous (C)x24 ou x16 si groupe A. Les montants (N) sont poussés en butée vers l'intérieur de la baie.

Note : Pour connaître le groupe de la baie A ou B, s'en référer au tableau des références en page 1.

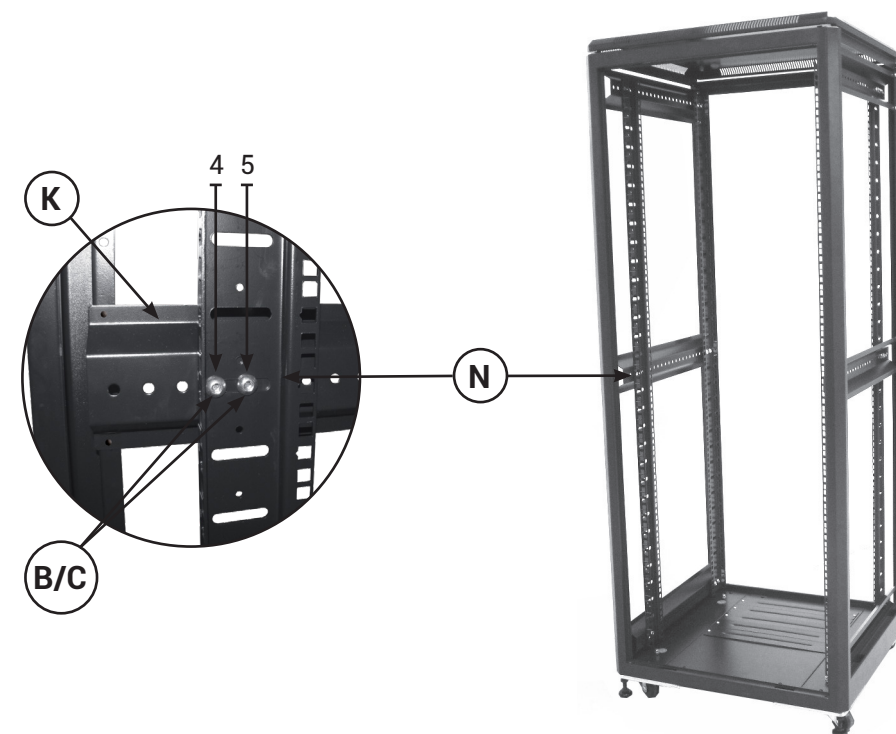

Socamont® solutions

3/4